


iroda



SOLDERPRO™ 50

Kapesní plynová páječka

Návod k použití

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY A VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Upozornění:


- Příklad používá hořlavý plyn (butan) pod tlakem - používejte jej opatrně.
- NEVYSTAVUJTE vyšším teplotám než +50°C (120°F) a vyvarujte se delšímu vystavení přímému slunci.
- Nerozebírejte, nepropichujte, nevhazujte do ohně.
- Neplňte, nezapalujte ani nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, topení, kamen nebo hořlavých materiálů.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek vede k úrazům.
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Pozor na pohyb osob v pracovním prostoru.
- Skladujte v suché, uzamčené skříni mimo dosah dětí.

2

- Budte velmi opatrní, protože teplota hrotu plamene hořáku je vyšší než 1300°C (2400°F).
- Budte velmi opatrní, protože plamen hořáku je na denním světle nebo při silném osvětlení téměř neviditelný.
- Používejte ochranné brýle.
- Nedotýkejte se rozžhaveného hrotu přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v provozu nebo horký.
- Před uložením se vždy ujistěte, že je přístroj vychladlý.
- Nenasazujte víčko, aniž byste přístroj vypnuli a ujistili se, že hrot vychladl.
- Pokud dojde k poruše hořáku, nepokoušejte se o opravu. Obrátte se na svého prodejce nebo na online podporu pro pomoc.
- Směs propan-butanu nebo jiná paliva mohou vytvořit mnohem vyšší teploty a způsobit vzplanutí v otvorech hrotu nebo poškození těla páječky nadměrnou teplotou.

3

POPIS

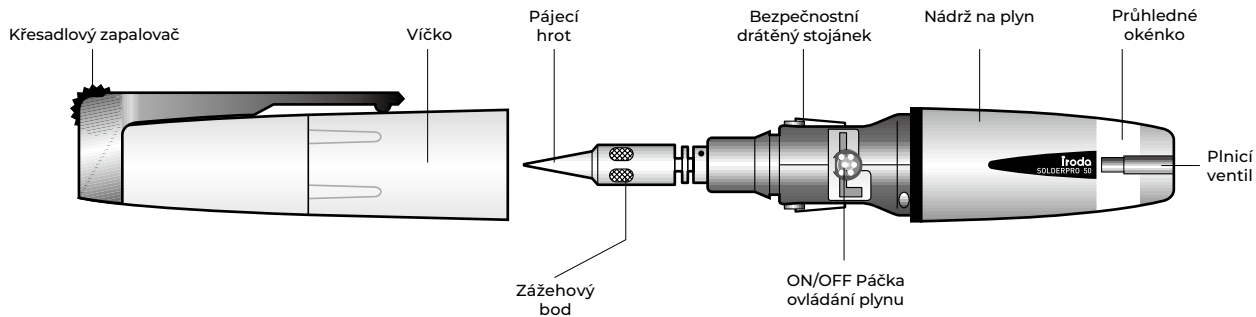


JAK POUŽÍVAT SOLDERPRO 50

DOPLŇOVÁNÍ

- Používejte pouze vysoce kvalitní butan.
- Doplnujte v dobře větraném prostoru mimo dosah zdrojů vzplanutí a jiných osob.


1. Při plnění držte nádobku s butanem dnem vzhůru. (obr. 1)
2. Pevně zatlačte trysku nádobky do plnicího ventilu plynu.
3. Když začne plyn přetékat, nádobku uvolněte. (Přetékaní plynu během plnění je normální a neznamená únik plynu ze zásobníku páječky.)
4. Před použitím počkejte několik minut.

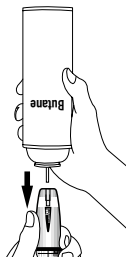


Obr.1

ZAPALOVÁNÍ


1. Zatlačte páčku ON/OFF nahoru a doprava a nastavte ji do střední polohy. (Obr. 2)
2. Zapalte proud plynu pomocí křesadlového zapalovače umístěného na víčku hořáku. (Obr. 3a Obr. 3b) (Můžete použít i běžný zapalovač.) Hrot bude několik sekund hořet. V okamžiku, kdy uvidíte otvory hrotu oranžovou barvu katalyzátoru, je páječka v pracovním režimu.

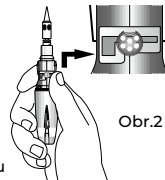

Obr.2

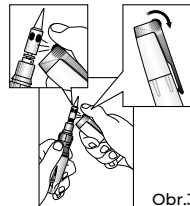


Obr.3a

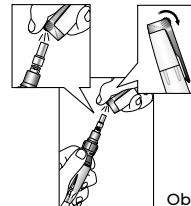


Obr.3b

VAROVÁNÍ PŘED ZAPÁLENÍM

- Při zapalování se nedotýkejte hrotu, jeho usazení ani vroubkované matice. (Obr. 4)
- Nezapalujte hořák, pokud není našroubovaný hrot. (Obr. 5)

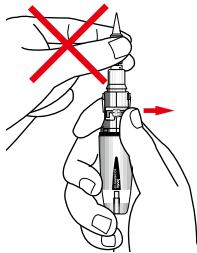


Obr.4

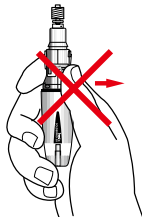

Obr.5

NASTAVENÍ TEPLoty

- Teplotu hrotu lze nastavit otáčením páčky ovládání plynu ON/OFF doleva nebo doprava. (Obr. 6)
- Při pájení nebo letování nastavte do střední polohy.
- K nadměrnému průtoku plynu, vzplanutí nebo červenému pulzování katalyzátoru může dojít při nastavení páčky ovládání plynu na příliš vysoký výkon (zcela doprava)

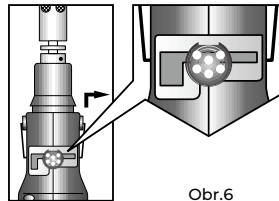


Obr.6

TIPY PRO VÝMĚNU

1. Hrot vyjměte až po vychladnutí.
2. Odšroubujte hrot proti směru hodinových ručiček. (Obr. 7)
Pro uvolnění hrotu může být nutné jej lehce uchopit kleštěmi.
3. Vyměňte hrot za požadovaný typ.
Dávejte pozor, abyste hrot příliš neutáhli, protože by mohlo dojít k poškození jeho závitu.

VAROVÁNÍ: Katalyzátor uvnitř pájecího hrotu je velmi jemný a nevydrží mechanické přetěžování bez vážného poškození.

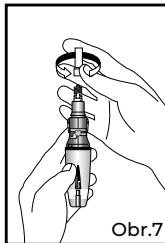

Obr.7

ČIŠTĚNÍ

- K čištění těla přístroje používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík. Mnoho čisticích prostředků pro domácnost obsahuje chemikálie, které by mohly vážně poškodit plast. Nepoužívejte ani benzín, terpentýn, ředidla na laky nebo barvy, kapaliny pro chemické čištění nebo podobné prostředky. Nikdy nedovolte, aby se do přístroje dostala jakákoli kapalina; nikdy neponořujte žádnou část přístroje do kapaliny.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

- Pro snížení rizika zranění osob, poškození majetku nebo poškození SOLDERPRO 50 se nepokoušejte přístroj opravovat.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁVOD NA OPRAVENÍ
Nezapálí se	a. Prázdná plynová nádrž b. Příliš vysoký nebo nízký tlak paliva c. Stisknutí on/off páčky zapaluje příliš rychle	a. Doplněte butanový plyn b. Nastavte ovládací páčku do vyšší nebo nižší polohy. c. Znovu si přečtěte kroky ZAPALOVÁNÍ
Nízký tlak plynu nebo slabý plamen	a. Studené palivo b. Málo paliva	a. Podržte tělo v rukou, aby se jednotka zahřála. b. Doplněte palivo
Hrot se nezahřívá	a. Vypotřebovaný katalyz. b. Nedostatečný tlak paliva	a. Vyměňte za nový hrot. b. Nastavte ovládací páčku na vyšší výkon.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek při použití k pájení a podobným účelům produkuje svou teplotou chemické látky, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození.
- Předpisy ministerstva dopravy o nebezpečných materiálech zakazují přepravu butanu nebo jiných hořlavých plynových produktů v osobních letadlech. Tento výrobek ani žádný jiný hořlavý plynový výrobek nebalte do odbaveného ani příručního zavazadla.

SPECIFIKACE

Délka	Š / víčko	155 mm (6.1 ")
	Š / pájecí hrot	140 mm (5.5 ")
Výška		28 mm (1.1 ")
Hmotnost	Prázdná palivová nádrž	56 g ± 2 g
Watt		30 W - 70 W
BTU		346.5
Approximate Temperature	Pájecí hrot	≈ 842 °F (450 °C)
	Hořák	≈ 2400 °F (1300 °C)
	Horký nůž	≈ 842 °F (450 °C)
	Tepelná tryska	≈ 1300 °F (650 °C)
Objem	Nádoba na plyn	7 ml (0.24 oz)
Délka plamene	Střední nastavení	1 cm (0.4 ")
Provozní doba	Střední nastavení / jedna náplň	40 min.
Zahřívací doba	Pracovní teplota	18 sekund

Tento spotřebič lze plnit libovolnými náplněmi s označením „Butan“ odpovídající normě EN 417.

Upozornění:

- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití.

POZOR:

- Přístupné části mohou být velmi horké.
- Nepouštějte do blízkosti přístroje malé děti.



The logo for Iroda, featuring the word "iroda" in a bold, black, sans-serif font. A small red hexagon is positioned above the letter "i".

iroda